

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 MP

Przeprowadzanie regularnych kontroli oraz konserwacji jest niezwykle ważne w celu:

- utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony;
- optymalizacji żywotności produktu;
- uniknięcia dodatkowych kosztów wymiany.


Wszystkie zużyte lub uszkodzone części należy niezwłocznie wymienić.

Przed użyciem

- **Przyłbica i nagłowie.** Sprawdź pod kątem uszkodzeń. Wymień w razie konieczności.
- **Szybki ochronne.** Utrzymuj szybki w czystości. W razie porysowania wymień.
- **Uszczelnienie twarzy.** W przypadku uszkodzenia uszczelnienia twarzy istnieje duże ryzyko zanieczyszczenia powietrza wewnątrz przyłbicy. Sprawdź, czy uszczelnienie znajduje się na swoim miejscu i nie jest podziurawione lub rozerwane.
- **Filtr spawalniczy.** Upewnij się, że wskaźnik niskiego stanu baterii nie miga. Sprawdź, czy sensory na zewnętrznej stronie filtra są czyste i odsłonięte.
- **Wąż oddechowy.** Upewnij się, że wąż oddechowy jest nieuszkodzony i szczelny. W celu wydłużenia okresu użytkowania węża oddechowego należy stosować trudnopalną osłonę węża lub wąż oddechowy ze wzmocnionej gumy

Po użyciu

- **Wyczyścić przyłbicę.** Przetrzyj wilgotną ścierką lub szmatką wewnątrz i na zewnątrz. Jeżeli nie ma pewności, że przewód powietrza jest czysty w środku, przewód należy wymienić. NIE płukać, NIE zanurzać w wodzie ani NIE czyścić rozpuszczalnikami.
- **Uszczelnienie twarzy i opaska przeciwpotna.** W razie potrzeby zdejmij w celu wyczyszczenia i wymień, jeśli występują uszkodzenia lub opaska stała się niehigieniczna.
- **Szybki ochronne i wizjer.** Wyczyść miękką szmatką i wymień, jeśli pojawiły się wgłębienia lub zadrapania.
- **Wąż oddechowy.** Uszkodzony, odkształcony lub nieszczelny przewód należy wymienić.
- **Przechowywanie.** Przyłbicę przechowuj w suchym, czystym miejscu z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Nie przechowuj w wysokiej temperaturze i w pobliżu rozpuszczalników.

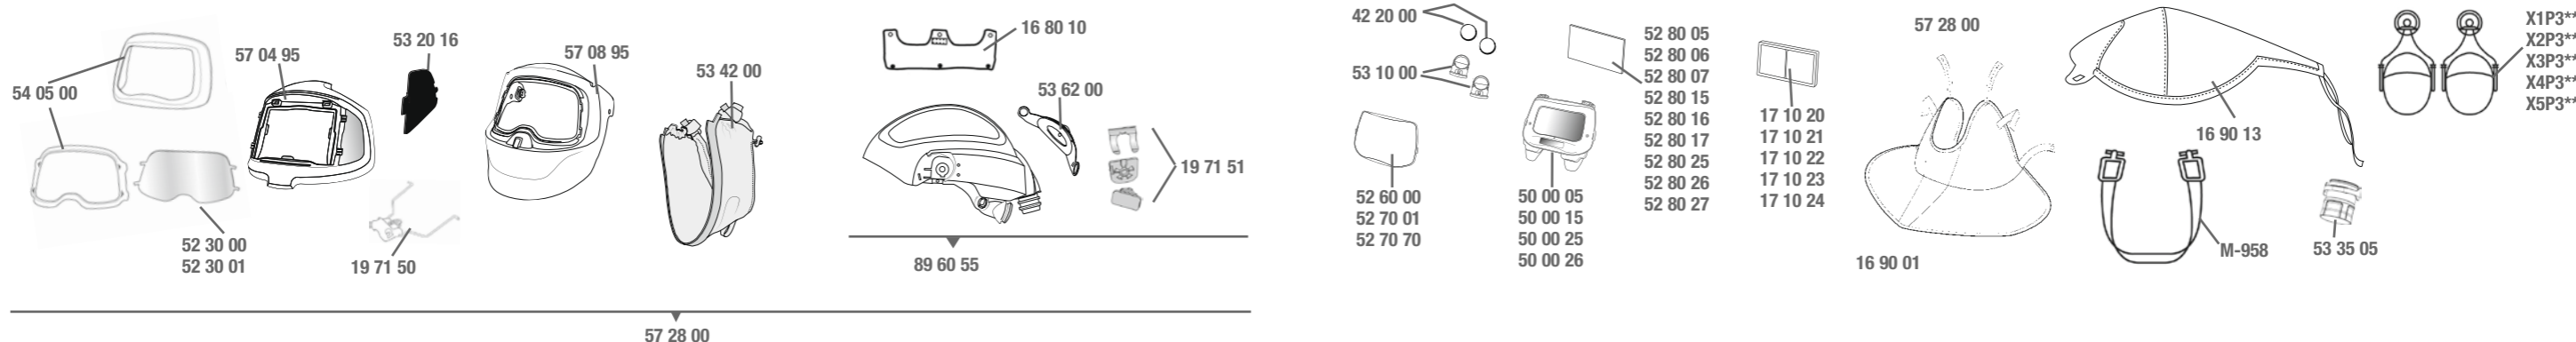

Część nr	Opis	Część nr	Opis	Część nr	Opis	Część nr	Opis	Część nr	Opis
16 80 10	Opaska przeciwpotna z miękkiej Bawełny, opak 2 szt.	42 20 00	Baterie, opak. 2 szt.	52 70 01	Ochronna szybka zewnętrzna odporna na porysowanie.	53 20 16	Zaślepki do SideWindows.	89 60 55	Hełm ochronny z więzłą.
16 90 01	Oslona szyi, czarna/szara.	50 00 05	Filtr spawalniczy Speedglas 9100V, o zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13.	52 70 70	Zewnętrzna szybka ochronna odporna na wysoką temperaturę, opak 10 szt.	53 35 05	Adapter do węża oddechowych starego typu bez szybkozłącza QRS podłączanych do przyłbicy spawalniczych Speedglas 9100.	M-958	Pasek podbródkowy.
16 90 13	Oslona hełmu ochronnego 9100 MP.	50 00 15	Filtr spawalniczy Speedglas 9100X, o zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13.	52 80 05	Wewnętrzna szybka ochronna do filtra 9100V, opak 5 szt. Na szybce oznaczenie 117x50.	53 42 00	Uszczelnienie twarzy.	M-350	Więzba (M-307).
17 10 20	Szko powiększające 1.0.	50 00 25	Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX, o zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13.	52 80 06	Wewnętrzna szybka ochronna, z zaciemnieniem +1 dla filtra 9100V, opak 3 szt.	53 62 00	Regulacja śrubowa więzby.	X1P3	3M™ Peltor X1 nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe (26db).**
17 10 21	Szko powiększające 1.5.	50 00 26	Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi, o zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13.	52 80 07	Wewnętrzna szybka ochronna, z zaciemnieniem +2 do filtra 9100V, opak 3 szt.	54 05 00	Zestaw osłony czołowej.	X2P3	3M™ Peltor X2 nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe (30db).**
17 10 22	Magnifying lens 2.0.	52 30 00	Wizjer standardowy, opak 5 szt.	52 80 17	Wewnętrzna szybka ochronna, z zaciemnieniem +1 do filtra 9100XX, opak 3 szt.	57 04 95	Zewnętrzna osłona.	X3P3	3M™ Peltor X3 nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe (32db).**
17 10 23	Szko powiększające 2.5.	52 30 01	Wizjer z powłoką chroniącą przed zaparowaniem, opak 5 szt.	52 80 25	Wewnętrzna szybka ochronna, z zaciemnieniem +2 do filtra 9100V, opak 3 szt.	57 08 95	Wewnętrzna osłona.	X4P3	3M™ Peltor X4 nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe (33db).**
17 10 24	Szko powiększające 3.0.	52 60 00	Zewnętrzna szybka ochronna, standardowa, opak 10 szt.	52 80 26	Wewnętrzna szybka ochronna, z zaciemnieniem +1 do filtra 9100XX, opak 3 szt.	57 28 00	Przyłbica spawalnicza 9100 MP z hełmem ochronnym, bez filtra spawalniczego.	X5P3	3M™ Peltor X5 nauszniki przeciwhałasowe nahelmowe (36db).**
19 71 50	Mechanizm unoszenia przyłbicy.			52 80 15	Wewnętrzna szybka ochronna do filtra 9100X, opak 5 szt. Na szybce oznaczenie 117x61.			Z3AF/2	Części montażowe hełmu dla ochronników słuchu Peltor serii X - obustronne
19 71 51	Zestaw śrub mocujących nagłowie.			53 10 00	Szufladka na baterie, opak 2 szt.				

** Proszę dodać części montażowe Z3AF/2 w przypadku zamówienia ochronników słuchu dla przyłbicy spawalniczej 9100MP